


マンション・アパートの敷地内に埋められている 古くなった「ガス管」は大丈夫ですか？

- ◆ 土の中に埋まっているガス管（亜鉛メッキ鋼管〔通称 白ガス管〕）は、古くなって腐食が進むとガスが漏れる恐れがあります。
- ◆ 安心して都市ガスをご利用いただくために、腐食に強いポリエチレン管などに交換しましょう。


□ 目に見えない土の中で、ガス管の腐食が進行している可能性があります。

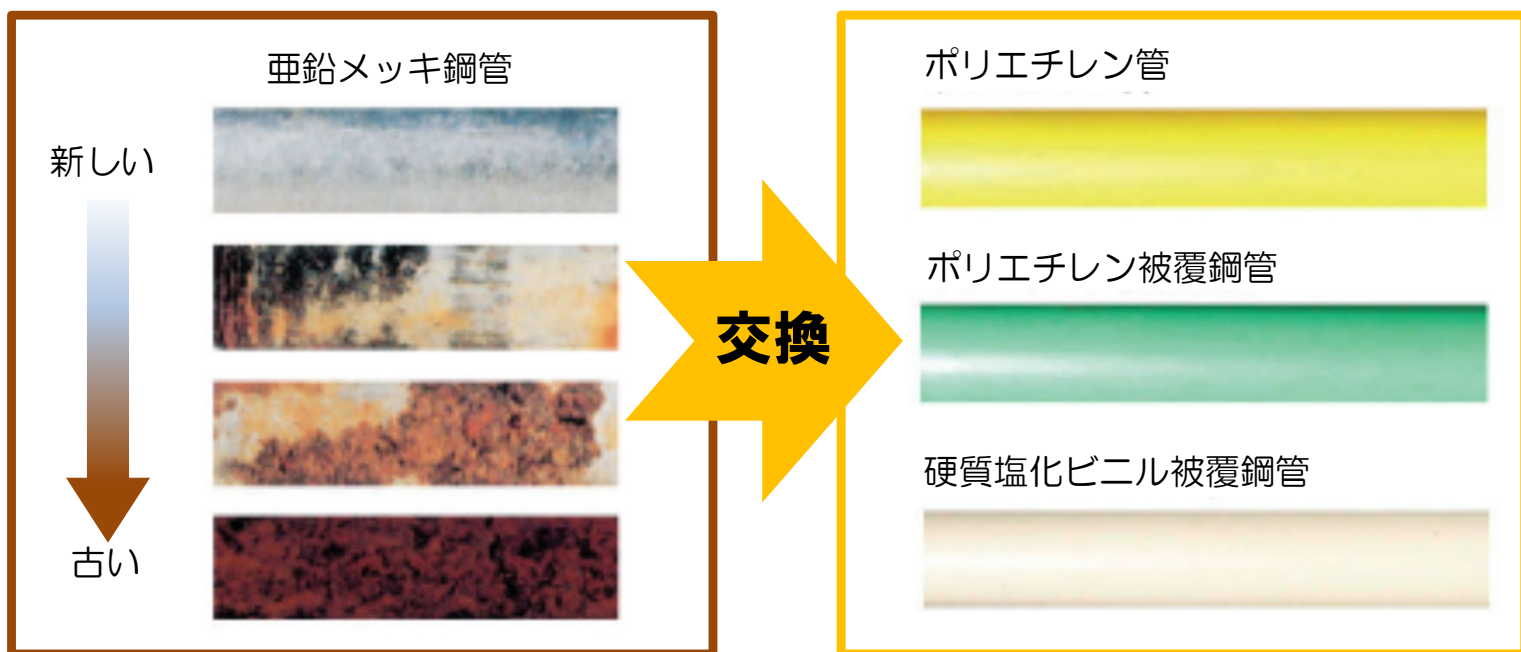

※平成8年1月の告示改正により、ガス管の漏洩防止対策として、
現在は塗覆層のない鋼製ガス管の新規埋設は禁止されています。

- ポリエチレン管は、耐食性、耐震性に優れており、東北地方太平洋沖地震、熊本地震、大阪北部地震においてもガス漏れは発生しませんでした。

□ ガス管の交換に際して

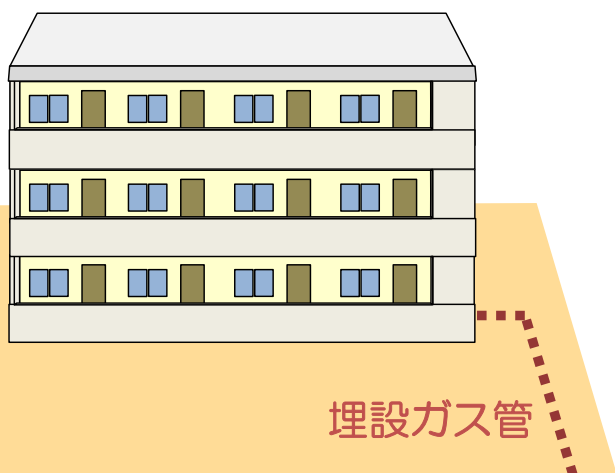

- ガス管の敷設状況の詳細を確認する場合は、御利用の都市ガス事業者にお問い合わせください。
- ガス管の敷設状況により工事費、工事期間は異なりますので、まずは、御利用の都市ガス事業者にお問い合わせください。

□ 問合せ先
経済産業省 産業保安グループ
ガス安全室 担当:江藤、東
TEL:03-3501-4032(直通)

【参考】経年埋設内管の腐食状況 (マンション・アパートの例)



○埋設年数 : 45年
○所在地 : 三重県



○埋設年数 : 43年
○所在地 : 東京都



○埋設年数 : 41年
○所在地 : 東京都




○埋設年数 : 41年
○所在地 : 大阪府




○埋設年数 : 40年
○所在地 : 徳島県



○埋設年数 : 38年
○所在地 : 北海道

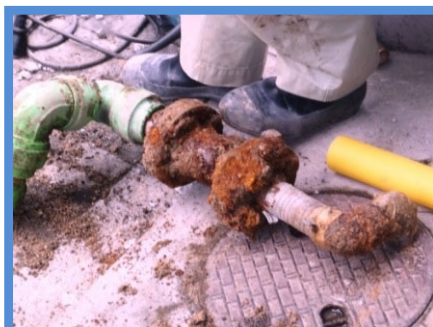

○埋設年数 : 50年
○所在地 : 広島県

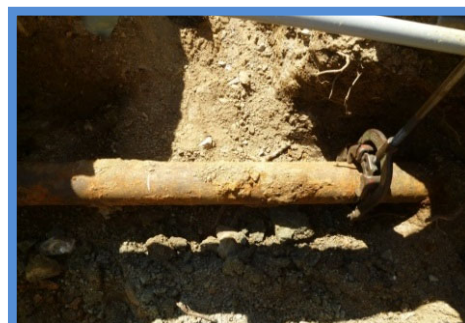

○埋設年数 : 40年
○所在地 : 香川県